

# NÁVOD K MONTÁŽI

04/2009

## POČÍTADLA MOTOHODIN PRO SAMOJÍZDNÉ ROTAČNÍ SEKAČKY W1635, W1638, W1639

### W1600 PRIME



Před uvedením stroje do provozu pečlivě prostudujte návod k použití! Vždy se řiďte bezpečnostními předpisy a instrukcemi obsaženými v tomto návodě! Prosím čtěte pozorně a dbejte na to, abyste porozuměli a dodržovali všechna doporučení a postupy!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybral náš výrobek a jsme přesvědčeni, že splní všechna Vaše očekávání. Prosíme, aby jste tento návod pozorně přečetl a postupoval přesně podle pokynů. Tím zajistíte optimální využití samojízdné rotační sekačky a její dlouhou životnost. Tak správně využijete i své investice.



*Pozor!*

Před použitím  
prostudujte návod  
k obsluze.

*Pozor!*

Před opravou,  
seřizemím nebo  
údržbou vytáhněte klíč  
ze zapalování  
a postupujte podle  
návodu.

*Pozor!*

Před opravou, seřizemím  
nebo údržbou odpojte  
kabel od svíčky  
zapalování  
a postupujte podle  
návodu.

## Počítadlo motohodin:

Počítadlo motohodin je uvedeno v činnost při sepnutí spínací skříňky, kdy by mělo dojít k nastartování motoru.



**Pozor!**

**Při vypnutí motoru je nutno vypnout i spínací skříňku jinak je počítadlo motohodin stále v chodu.**



### **Pravidla bezpečnosti při montáži počítadla motohodin**

- 1) Montáž může provádět jen povolaná osoba.
- 2) Montáž se může provádět jen při vytažení klíčku ze spínací skříňky.
- 3) Při práci s baterií dodržovat bezpečnostní předpisy výrobce. Elektrolyt v baterii je žíravina.

## Návod k montáži počítadla motohodin

Odklopte kryt motoru (poz.2) a pro usnadnění montáže demontujte volant (poz.1). (vhodným nástrojem vyrazit kolík v náboji volantu a volant sejmout).




Celá montáž spočívá v proříznutí otvoru (36mmx28mm) do palubní desky samojízdné rotační sekačky (použijte přiloženou šablonu) a zasunutí počítadla motohodin do takto vniklého otvoru. Počítadlo poté zajistíte převlečným elementem.




### Poznámka

*Při výrobě otvoru dbejte zvýšené opatrnosti. Pozor na možnost poškození izolace kabeláže pod palubní deskou.*

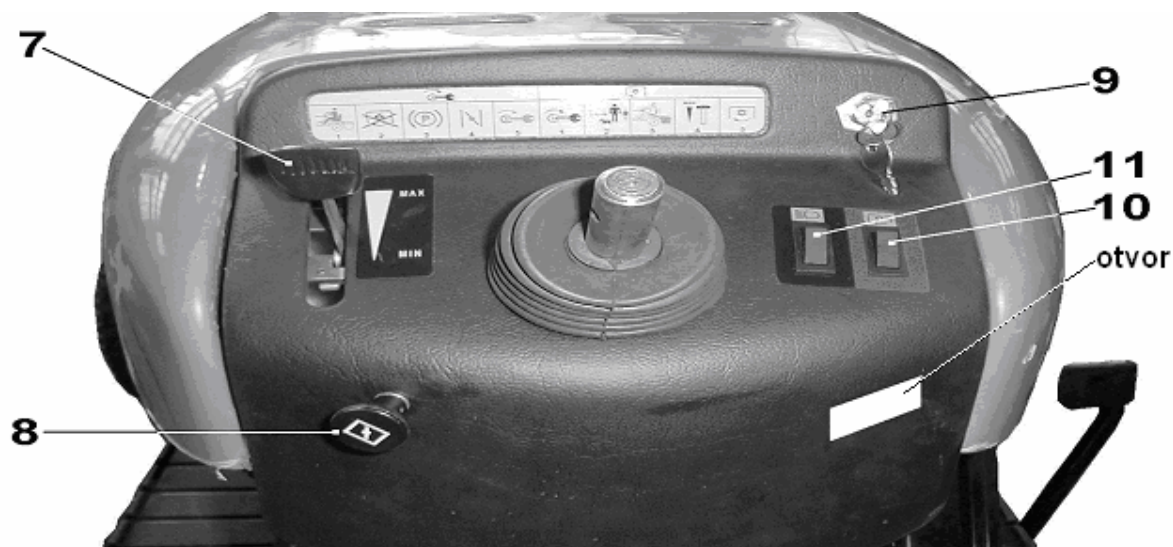

Pro elektrické připojení počítadla motohodin použijte svazek počítadla motohodin (je součástí dodávky). Nejprve odpojte přívodní vodiče od spínače el. mag. spojky (poz.10) a od spínače světel (poz.11). Na jejich místo připojte vodiče svazku počítadla (dvojitým konektorem). Do těchto konektorů propojte nyní původní vodiče. Opačný konec svazku propojte na konektor počítadla motohodin.

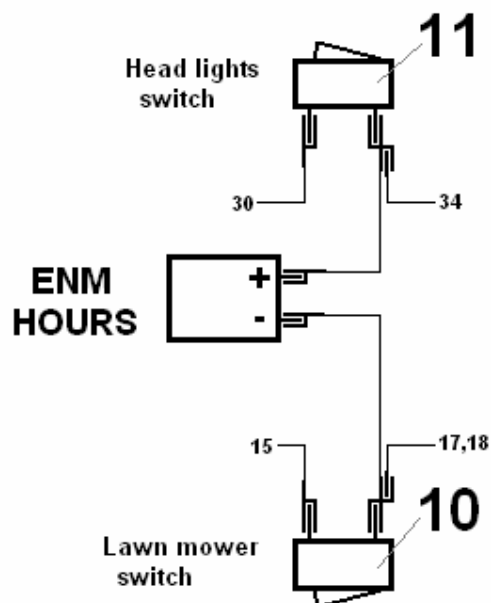

Po opětovné montáži volantu a uzavření kapoty motoru je montáž počítadla motohodin hotova.

## Celkové elektrické schéma zapojení

### *Barevné rozlišení vodičů*

Vodič č.	barva	Vodič č.	barva	Vodič č.	barva
1	hnědá	19	rudá	45	modrá
2	červená	20	šedá	49	černá
3	černá	21	černá		
4	fialová	22	černá		
5	rudá	23	černá		
6	rudá	24	černá		
7	modrá	25	černá		
8	černá	26	modrá		
9	modrá	27	šedá		
10	bílá	28	oranžová		
11	šedá	30	žlutá		
12	oranžová	31	žlutá		
13	žlutá	32	hnědá		
14	růžová	34	černá		
15	modrá	35	černá		
16	hnědá	41	hnědá		
17	hnědá	42	žlutá		
18	hnědá	43	rudá		




## Seznam přístrojů

2. Akumulátor 12 V
7. Spínač sekačky a el. mag. spojky
9. Spínací skříňka
15. Startovací solenoid
21. Spínač zásobníku a brzdy
33. Relé
43. Žárovka
50. Motor
60. Elektromagnetická spojka
70. Spínač sedačky
80. Pojistka 10A

### **Y0115 Počítadlo motohodin pro W1600**

<b>1</b>	Počítadlo motohodin T41	<b>040944</b>	1
<b>5</b>	Svazek počítadla	<b>D4269</b>	1
<b>10</b>	Návod k počítadlu motohodin	<b>363520</b>	1

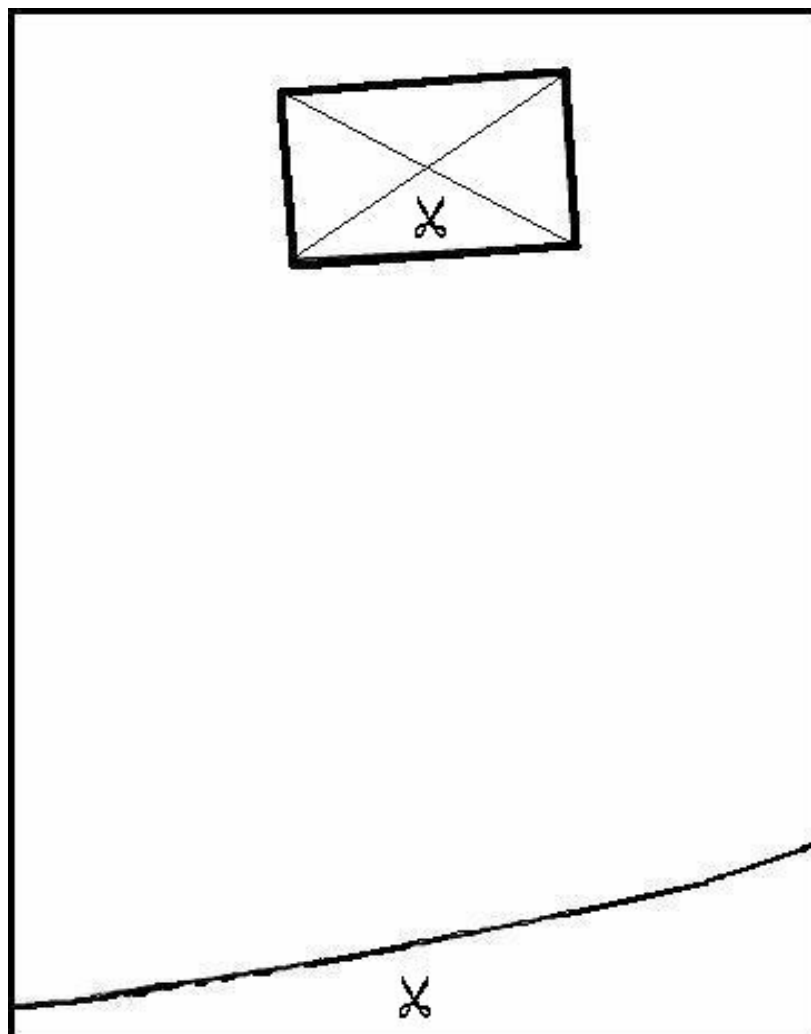

Šablona pro vyříznutí otvoru



04 - 2009

Zpracoval WISCONSIN Eng. CZ, Vrahovická 41, 796 02 Prostějov,

Tel: 582 401 915

Fax: 582 401 919

E-mail: [info@wisconsineng.cz](mailto:info@wisconsineng.cz)

[www.wisconsineng.cz](http://www.wisconsineng.cz)